

بسم الله الرحمن الرحيم

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۴
شماره: ۱۴۱۳۷
پیوست: دلایل



رؤیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (کلیه استان‌ها)

موضوع: دستورالعمل ضرورت رعایت ضوابط مهار اجزای غیرسازه‌ای و اصلاح روش‌های اجرایی

با سلام و احترام؛

با عنایت به نامه شماره ۵۳۷۱۲/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان درخصوص "ضرورت رعایت ضوابط مهار اجزای غیرسازه‌ای و اصلاح روش‌های اجرایی"؛ به اطلاع می‌رساند جزئیات اجرایی مهار اجزای غیرسازه‌ای و نقشه‌های اجرایی آن و همچنین دستورالعمل ضرورت رعایت ضوابط مهار اجزای غیرسازه‌ای و اصلاح روش‌های اجرایی در پایگاه اطلاع رسانی معاونت مسکن و ساختمان به نشانی https://inbr.ir/?page_id=4802 بارگذاری شده است.

بدینوسیله ضمن ابلاغ دستورالعمل یادشده، ضروری است نسبت به نظارت عالیه بر اجرای صحیح روش‌های یادشده اقدام و نتایج مربوط ظرف مدت یک ماه به این سازمان گزارش گردد. به پیوست تصویر مکاتبه مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ارسال می‌گردد، شایسته است موضوع به روش‌های مناسب به اعضای آن سازمان ابلاغ و اطلاع رسانی گردد.

امین حقوق
پیوست سازمان نظام مهندسی ساختمان

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۰
شماره: ۵۳۷۱۲/۴۲۰
پیوست: ندارد

(۱)
جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی


دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

بسمه تعالیٰ

سرپرایز کذاری برای تولید

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان‌ها

موضوع: ضرورت رعایت ضوابط مهار اجزای غیرسازه‌ای و اصلاح روش‌های اجرایی

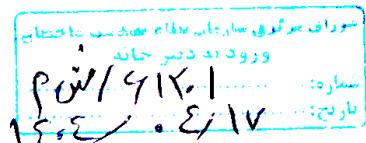

با سلام و احترام

با عنایت به بررسی‌های میدانی، نتایج حاصل از نظارت عالیه بر پروژه‌های ساخت‌وساز شهری در استان‌ها و تحلیل مستندات اجرایی پروژه‌های در حال ساخت، مشاهده می‌گردد که در بسیاری از موارد، ضوابط فنی مربوط به اجرای صحیح مهار اجزای غیرسازه‌ای، بهویژه در دیوارهای داخلی و خارجی به طور کامل رعایت نمی‌شود. از این رو، در صورت عدم رعایت به شرح موارد ذیل، منجر به بروز مشکلات اجرایی و خسارات جبران‌ناپذیر خواهد شد.

۱- مسلح کردن دیوار با میلگرد بستر و وادارهای قائم و افقی

۱-۱- اتصال غیراصولی میلگرد بستر به وادار قائم /افقی (ناودانی‌ها): بدون رعایت ضوابط طراحی اتصال میلگرد و در نظر گرفتن مکانیزم عملکرد صحیح، ممکن است قفل شدگی نادرست دیوار، انتقال ناخواسته نیرو، ترک خوردگی یا تغییرشکل غیرمجاز ایجاد شود. اتصال میلگرد بستر باید مطابق با الزامات پیوست ششم آین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) طراحی و اجرا گردد. در صورتی که وادار قائم به صورت کشویی به سقف یا تیر فوقانی متصل شده باشد، برقراری اتصال میلگرد بستر به وادار قائم از هر طریق (استفاده از گیره فلزی و یا قلاب نمودن مفتول‌های طولی میلگرد بستر داخل سوراخ‌های وادار قائم و یا عبور میلگرد بستر از داخل وادار قائم) مجاز است. در صورتی که اتصال وادار قائم به سقف یا تیر فوقانی به صورت تلسکوپی باشد، میلگرد بستر تحت هیچ شرایطی نباید به وادار قائم متصل شود (چه از طریق قلاب چه از طریق گیره یا جوش). در این موارد لازم است اتصال دیوار به وادار قائم مشابه اتصال دیوار به ستون (با رعایت فاصله جداسازی) باشد. علاوه بر آن، میلگرد بستر تحت هیچ شرایطی نباید به اتصالات کشویی دیوار به ستون یا دیوار به دیوار بر Shi متصطل، جوش و یا قلاب شود.

۱-۲- نصب وادارهای قائم در مجاورت ستون‌ها: در قاب‌های خمی فولادی یا بتُنی، اجرای وادارهای قائم در نزدیکی ستون‌ها منجر به اختلال در عملکرد تیر در ناحیه مفصل پلاستیک شده و در صورتی که تیر از نوع تیر بتُنی باشد، به علت بروز ترک در محل مفصل پلاستیک تیر، میزان مهار رول بولتهای مربوط به اتصالات وادار (که در داخل تیر بتُنی قرار گرفته اند) نیز کاهش خواهد یافت. لذا طبق پیوست ششم آین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)، حداقل فاصله یک متر مابین وادار قائم و ستون‌های قاب‌های خمی برای جلوگیری از تداخل با تغییر شکل‌های غیرخطی الزامی است.

۱-۳- استفاده از ناودانی‌های غیراستاندارد و طراحی نشده که فاقد مشخصات مکانیکی معتبر می‌باشند: ناودانی‌هایی که بدون انجام محاسبات لازم از مصالح بازیافتی یا نامرغوب تولید شده‌اند، فاقد مقاومت لازم برای تحمل نیروهای جانبی یا بارهای دیوار هستند و ممکن است



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۰
شماره: ۵۳۷۱۲/۴۲۰
پیوست: ندارد

دچار تغییر شکل بیش از حد، تسليم و یا شکست ترد شوند. تمامی پروفیل‌های فولادی مورد استفاده در اجزای غیرسازه‌ای باید دارای مشخصات فنی معتر و استاندارد بوده و طراحی آن‌ها براساس بارهای وارد، نوع دیوار و طول دهانه توسط مهندس محاسب سازه انجام شود. استفاده از مقاطع نورد سرد، با گواهی استاندارد و تأییدیه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی الزامی است. همچنین عرض بال ناودانی به نحوی انتخاب شود که دیوار به قدری به عرض ناودانی اتکا داشته باشد که انتقال بار خارج از صفحه به ناودانی انجام شده و در اثر دریفت طبقه (تغییر مکان نسبی بین دو طبقه مجاور یک ساختمان در اثر بار جانبی مثل زلزله)، دیوار از داخل ناودانی (اتصال کشویی) بیرون نرود.

۴-۱- استفاده گسترده از اجزای فلزی بدون تمیزات لازم جهت عایق حرارتی در دیوارهای خارجی (باکس پله و نماها): نصب ناودانی یا وادار قائم/افقی در جدارهای خارجی بدون جداکننده حرارتی، باعث ایجاد مسیر مستقیم انتقال حرارت (بل حرارتی) شده و موجب افزایش اتلاف انرژی و تشکیل سطح سرد در داخل می‌گردد. در کلیه اتصالات فلزی در دیوارهای خارجی، استفاده از جداکننده حرارتی بین فلز و سطح خارجی الزامی است. اجزای فلزی باید در تماس مستقیم با نمای خارجی یا داخل واحد قرار گیرند.

۴-۵- اجرای اتصالات کشویی تا یونولیت بالای دیوار: جهت پایداری و جلوگیری از خروج صفحه، کلیه اتصالات کشویی (در لبه‌های قائم و افقی) طبق پیوست ششم آینین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)، باید دیوار را حداقل به اندازه ۳ سانتی‌متر در برگیرند. لذا در طراحی عرض بال مورد نیاز در اتصالات کشویی، لازم است این موضوع مدنظر قرار گرفته شود. بر این اساس در صورتی که فاصله جداسازی لبه فوقانی دیوار تا زیر سقف برابر A باشد، عرض بال اتصال کشویی استفاده شده در لبه فوقانی دیوار لازم است حداقل برابر با ($A+30$ میلی‌متر) در نظر گرفته شود.

۴-۶- نبود طراحی و اجرای مهار جانبی مؤثر برای تأسیسات مکانیکی و سقف کاذب (نظیر کانال‌های تهویه): تأسیسات مکانیکی تنها تحت بار ثقلی مهار می‌شوند و در برابر نیروهای جانبی آسیب‌پذیرند. مهار جانبی تأسیسات مکانیکی و سقف‌های کاذب باید مطابق با الزامات طراحی لرزه‌ای انجام شود. استفاده از بست کششی، مهار مورب یا سایپورت مقاوم در برابر بارهای جانبی الزامی است.

۴-۷- ایجاد تیرهای پاگرد یا تیرهای جانبی در ترازهای غیرهمسطح ستون: در سازه‌های بتن آرمه ایجاد تیرهای پاگرد یا تیرهای جانبی در ترازهایی که با کف سازه‌ای همتراز نیستند، موجب شکل‌گیری «ستون کوتاه» می‌شود و طول مؤثر ستون را کاهش می‌دهد؛ پدیده‌ای که در زلزله‌های اخیر در کشور خسارات جانبی و مالی را به همراه داشته است. لازم است اجرای تیرها در تراز کف سازه‌ای صورت گیرد یا تمیزات مقاوم‌سازی سازه‌ای پیش‌بینی گردد.

۴-۸- پیوستگی حرارتی در محل اتصال دیوار به ستون یا تیر: در محل اتصال دیوار به تیر یا ستون، عدم جداسازی حرارتی موجب ایجاد بل حرارتی و سطح سرد داخلی می‌شود. اجرای عایق حرارتی به صورت نوار یا لایه ممتد در این نواحی الزامی است.

۴-۹- نادیده گرفتن بل حرارتی در طراحی و نقشه‌های اجرایی: مهندس طراح معماري موظف است جزئیات اجرایی مربوط به حذف بل حرارتی و عایق‌کاری حرارتی را در نقشه‌های معماري و اجرایی به صورت کامل ارائه دهد. همچنین در فرآیند کنترل نقشه‌ها توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، این جزئیات باید به طور ویژه بررسی و کنترل گردد.

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۰
شماره: ۵۳۷۱۲/۴۲۰
پیوست: ندارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

۲- مسلح کردن دیوار با شبکه الیاف (شیشه‌ای)

۱- به کارگیری مصالح ساختمانی فاقد گواهی فنی معتبر از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، استفاده از مصالح نوین مانند شبکه الیاف شیشه یا کربن، بدون ارزیابی فنی و آزمایشگاهی، باعث کاهش عملکرد لرزه‌ای، افت دام و کاهش ایمنی کلی سازه یا دیوار می‌گردد. استفاده از مصالح نوین مانند الیاف شیشه یا کربن، بدون اخذ گواهی‌نامه فنی معتبر از آن مرکز، ممنوع است. لازم به ذکر است برای کلبرد الیاف شیشه، دو نوع گواهی محزا از سوی مرکز مزبور برای دیوارهای داخلی و خارجی صادر می‌گردد که باید به درستی رعایت شود. همچنین صحت انطباق محصول خریداری شده با گواهینامه ذکر شده بر عهده ناظر پروژه می‌باشد.

۲- عدم رعایت مراحل اجرای صحیح شبکه الیاف و اجرای نازک کاری: اجرای صحیح الیاف شیشه‌ای مستلزم رعایت ترتیب مناسب لایه‌ها به جهت ایجاد پیوستگی، چسبندگی و عملکرد مطلوب کارکردی است، لذا ضروری است ابتدا لایه اول ملات در نواحی تعیین شده روی دیوار اجرا، سپس شبکه الیاف جای‌گذاری و لایه دوم ملات اجرا می‌گردد. پس از آن، نبشی‌های مهار خارج از صفحه نصب شده و در بهایت نازک کاری اجرا می‌شود.

۳- انتخاب نادرست شبکه الیاف: در محیط‌های سیمانی مستعد به واکنش قلیایی سیلیسی، استفاده از الیاف مقاوم در برابر محیط قلیایی، الزامی است. این نوع الیاف دارای اکسید زیرکونیم (ZrO_2) حداقل ۱۶٪ و به رنگ قرمز می‌باشد تا امکان تشخیص ساده‌تر در کارگاه فراهم گردد. این الیاف دارای پایداری شیمیایی بالا در محیط قلیایی بوده و از افت عملکرد مکانیکی جلوگیری می‌کنند.

۴- اتصال نادرست نبشی به سازه بتونی و فلزی: لازم است ادوات اجزای فولادی (اعم از نیشی، ورق پیشانی، ناوданی و ...) به اعضای بتون آرمه با رول بولت و اتصال به سازه فلزی با جوش یا تیر و چاشنی صورت پذیرد.

۵- اجرای نادرست جانپناه و اتصال ضعیف به سازه اصلی: لازم است ستون‌های سازه‌ای به ارتفاع جانپناه ادامه یافته و یا آنکه ستونک‌های عمودی (طره‌ای) در فواصل مناسب تعییه گردد. سپس شبکه الیاف شیشه مقاوم به قلیا (دارای گواهینامه فنی معتبر از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) به صورت سراسری کل جانپناه را در برگرفته و به واسطه پروفیل‌های فولادی مناسب به تیرک‌های عمودی و نیز تیر سازه‌ای مهار گردد تا در مقابل فشار جانبی، ایجاد ترک، جدا شدن ملات مقاومت لازم را داشته باشد. همچنین در صورت عدم امکان برقراری اتصال جوشی بین سازه و ستونک عمودی، از رول بولت جهت اتصال ستونک به کف استفاده شود. در این اتصال استفاده از رول یلاک و یا میخ بتون مجاز نمی‌باشد.

۳- مسلح کردن دیوارهای واقع در محل درز انقطاع با شبکه الیاف (شیشه‌ای)

۱- مهار نکردن وجه بیرونی دیوار در تراز کف قبل از اجرای دیوار: مهار دیوار واقع در درز انقطاع همسایه می‌باشد با تسليح بند بستر و استفاده از وادار قائم (در صورت نیاز محاسباتی) و اجرای ناوданی منقطع روی ستون‌ها پیش از اجرای دیوار صورت پذیرد تا از انتقال نیرو و ایجاد قفل شدگی جلوگیری گردد. (روابط محاسباتی مندرج در کتاب دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای محوطه دفتر مقررات ملی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۰
شماره: ۵۳۷۱۲/۴۲۰
پیوست: ندارد

(پ) جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

ساختمان مبنای محاسبه این دیوارها قرار می‌گیرد.) همچنین تسلیح بند بستر با میلگرد بستر و یا مش الیاف شیشه مقاوم به قلیا و دارای گواهینامه فنی معتبر، امکان پذیر است.

۲-۲- اتصال درگیر و غیر کشویی در تراز سقف جهت اتصال دیوار: اتصال دیوار در تراز سقف باید به صورت کشویی و با استفاده از نیشی یا ناوданی منقطع طراحی گردد؛ به گونه‌ای که از انتقال نیرو در صفحه دیوار یا محدودسازی حرکت نسبی بین دیوار و سازه جلوگیری شود.

۲-۳- عدم استفاده از مصالح انعطاف‌پذیر: از مصالح انعطاف‌پذیر یا درزگیر مناسب برای حفظ عملکرد مستقل دو سازه در محل درز انقطاع استفاده شود.

شایان ذکر است پیرو بارگذاری جزئیات اجرایی مهار اجزای غیر سازه‌ای و نقشه‌های اجرایی آن در سایت معاونت مسکن و ساختمان به آدرس: این دستورالعمل نیز به منظور تکمیل و ارائه نکات حائز اهمیت در مهار اجزای غیر سازه‌ای به آدرس http://inbr.ir/?page_id=4802 فوچ اضافه شده است.

همچنین مقتضی است ضمن اعلام موضوع به سازمان نظام مهندسی ساختمان، مراجع صدور پروانه و سایر دستگاه‌های ذیربطر، نسبت به نظرارت عالیه بر اجرای صحیح روش‌های مذکور اقدام و ظرف مهلت یک‌ماه گزارشی از نتایج حاصله را به این دفتر ارسال نمایید.



رونوشت:

جناب آقای ظاهر خانی، معاون محترم مسکن و ساختمان-جهت استحضار

جناب آقای خنجری، بازرس کل محترم راه و شهرسازی در سازمان بازرسی کل کشور-جهت استحضار

جناب آقای هاشمی نیا، مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز حراست-جهت استحضار

جناب آقای مقومی، سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی-جهت استحضار و دستور اقدام لازم وفق ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

جناب آقای افراز، معاون محترم ترویج و کنترل ساختمان-جهت آگاهی و اقدام لازم